

Návod k obsluze

svařovacího invertoru

TARA 141

- Obsah:
1. Popis
 2. Technické údaje
 3. Připojení k síti, svařovací vedení
 4. Podmínky bezvadné funkce a bezpečnostní požadavky
 5. Údržba a likvidace

Červen 2001

1. Popis

Svařovací zdroj TARA 141 (dále jen zdroj) je určen pro svařování obalenými elektrodami od průměru 1,6 mm do průměru 3,2 mm. Zdroj využívá moderních principů a poznatků z oblasti výkonové i řídicí elektroniky. Díky tomu se zdroj vyznačuje:

- vysokým výkonem při malých rozměrech a nízké hmotnosti
- vysokou účinností
- kvalitními svařovacími vlastnostmi
- stabilitou parametrů nezávislých na kolísání napětí sítě
- automatickým blokováním při přetížení

Zdroj je konstruován na principu měniče kmitočtu (invertor), pracujícího při frekvenci nad slyšitelným pásmem. Jako spínací prvky v invertoru jsou použity FET tranzistory. Elektronické řízení zaručuje stabilitu parametrů a obsahuje obvody pro ochranu zdroje a optimální svařovací vlastnosti.

Zdroj je umístěn v kovovém krytu s plastovou rukojetí pro jeho přenášení a kovovými čely. Pro přenášení lze rovněž využít popruh, který se upevňuje na úchytu pod madlem. Na předním čele jsou umístěny rychlozásuvky pro připojení svařovacích kabelů označené „+“ a „-“, potenciometr pro nastavování velikosti svařovacího proudu cejchovaný v ampérech a dvě svítící diody pro kontrolu funkce zdroje. Zelená - označená „ON“ signalizuje zapnutý stav zdroje, žlutá – označená „TEMP“ signalizuje působení tepelné ochrany.

Zdroj je vybaven přepínačem **HOT START** umístěným na předním panelu.

Použití funkce horkého startu :

Přepínač „HOT START“ zapnout do polohy „I“. Při zapalování oblouku zdroj zvýší nastavený proud o cca 50% po dobu cca 0,4 s, což umožňuje snadnější zapálení oblouku. Pokud je uvedena funkce na závadu (např. při svařování tenkých plechů), je možno ji vyřadit vypnutím přepínače do polohy „O“.

Na zadním čele je umístěn hlavní vypínač zdroje a síťový přívod. Chlazení zdroje je nucené pomocí ventilátoru.

2. Technické údaje

Vstupní napětí	230V/50Hz
Výstupní proud I_2 (A) při X = 100%	80 A
X = 60%	100 A
X = 35%	140A
Regulační rozsah svařovacího proudu	0 – 140 A
Regulace svařovacího proudu	plynulá
Tepelná třída izolace	H
Stupeň krytí	IP 21
Účinník $\cos \Phi_1$ při maximálním proudu	0,78
Napětí naprázdno	98 V
Doporučené jištění síťového přívodu	16 A, zpožděný typ
Odpovídá normě	ČSN EN 60 974-1

Tepelná ochrana:

Při překročení zatěžovatele, vysoké teplotě okolního prostředí, nevhodném umístění zdroje apod. dojde k působení tepelné ochrany. Působením tepelné ochrany dojde k zablokování funkce měniče a na výstupu zdroje je nulové napětí. Tento stav je signalizován rozsvícením signálky „TEMP“ na předním panelu. Chladicí ventilátor je v provozu i při tomto stavu. Proto zdroj nevypínejte, ale ponechte jej připojený k síti. Po vychlazení tepelná ochrana automaticky obnoví činnost zdroje, zhasne žlutá signálka a je možno opět obnovit svařování.

POZOR!

Po zapůsobení tepelné ochrany odložte držák elektrod na izolované stanoviště, aby po obnovení výstupního napětí nedošlo k nahodilému zkratu a tím k případnému zkratu nebo škodě na majetku.

3. Připojení k síti, svařovací vedení

Zdroj smí být připojen pouze k takové síťové přípojce, která splňuje všechna bezpečnostní požadavky. Pro připojení je nutná síťová přípojka 230V/50 Hz (resp. 220 V). Jištění přípojky musí být provedeno motorovými pojistkami nebo jističem 16 A.

Postup připojení je následující:

- a) hlavní vypínač zdroje přepnout do polohy „0“
- b) připojit svařovací kabely do výstupních rychlozásuvek
- c) zasunout přívodní vidlici zdroje do síťové přípojky
- d) zapnout hlavní vypínač zdroje do polohy „I“

Po zapnutí hlavního vypínače se rozsvítí zelená signálka na předním panelu, rozběhne se ventilátor a zdroj je připraven k provozu. Zadávacím potenciometrem na předním panelu nastavte potřebný svařovací proud dle příslušné elektrody. Doporučené velikosti proudů a polaritu naleznete na obalu (kartonu) elektrod.

Upozornění: Při nastavení zadávacího potenciometru do krajní polohy na minimum může dojít k úplnému zablokování zdroje a na výstupu je nulové napětí. Nastavením potenciometru mimo tuto krajní polohu se ihned funkce zdroje obnoví.

Pro svařovací vedení je nutné použít vodiče průřezu alespoň 16 mm², zakončené odpovídajícími rychlozásuvkami, zemní svěrkou a držákem elektrod. Vodiče ani držák elektrod nesmí vykazovat poškození. Zemní svěrku je na svařenec nutno připojit co nejbližše svařovanému místu tak, aby proud protékal elektricky dostatečným průřezem.

4. Podmínky bezvadné funkce a bezpečnostní požadavky


Pro správnou a bezpečnou funkci zdroje je zapotřebí dodržovat následující pokyny:

- zdroj nesmí být vystaven přímému působení povětrnostních vlivů, a to ani při skladování. Zvláště není přípustné používání a skladování v dešti.

- pro zabezpečení správné funkce chlazení musí být při svařování dostatečný prostor před oběma čely zdroje (minimálně 30 cm)
- musí být zabráněno vniknutí cizích předmětů do zdroje, zvláště pak kovových
- zdroj nesmí být používán mimo normální prostředí, tj. nesmí být používán například v prostředí s působením páry, v mokru, v prostředí s nebezpečím požáru, v agresivním prostředí atd.
- zdroj nesmí být používán v prostorách s omezením volnosti pohybu a v místech s nebezpečnými hořlavými předměty
- při svařování musí být svářeč vybaven nezbytnými ochrannými pomůckami, tj. suchými koženými rukavicemi, ochrannou koženou zástěrou, ochranou zraku pomocí štítu nebo náhlavní masky s odpovídajícím tmavým sklem
- prostor, ve kterém se svařuje, musí být dostatečně větrán od svařovacích zplodin
- při odkládání držáku elektrod musí být zabráněno nahodilému dotyku s obvodem svařence (vyjmout elektrodu, držák v bezvadném nepoškozeném stavu odložit na izolované místo). **Nikdy neodkládat držák s elektrodou na kryt zdroje!**
- po ukončení svařování je vhodné ponechat zdroj v zapnutém stavu alespoň 3 minuty, aby se pomocí ventilátoru odvedlo teplo z jednotlivých bloků zdroje

Upozornění: Při svařování vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebezpečné záření od elektrického oblouku a ke vzniku škodlivých zplodin. Osoba obsluhující zdroj proto musí být seznámena s bezpečnostními požadavky pro obloukové svařování. Svařovací zdroje obecně jsou z pohledu rušivých napětí určena pro práci na průmyslovém území. Pokud je používán v obytných prostorách, jsou nutná zvláštní opatření pro potlačení rušení. Uživatel je proto povinen zhodnotit, zda při instalaci zdroje nemůže způsobit z důvodů rušení elektromagnetické problémy v okolí. Zvláštní zřetel je třeba brát především na signální a telekomunikační vodiče, rozhlasové a televizní přijímače a vysílače, počítače, bezpečnostní zařízení zdraví osob v nejbližším okolí (např. při používání kardiostimulátorů apod.).

5. Použité grafické symboly

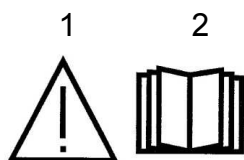

- 1 - Pozor nebezpečí
- 2 - Seznamte se s návodem k obsluze

6. Údržba a likvidace

V intervalu 1x za rok je nutno v rámci údržby provést následující opatření:

a) Vyčištění zdroje

Provede se vyfoukáním vnitřních částí suchým stlačeným vzduchem. Před sejmutím krytu musí být zdroj odpojen od sítě vytažením přívodní šňůry ze sítové přípojky. V případě, že zdroj pracuje v prostředí s vyšším obsahem prachu, je nutno provádět čištění v kratších intervalech.

Sejmutí krytu se provede takto:

- vyšroubovat šrouby, které přidrží horní kryt (6ks), horní kryt sejmut. Dolní kryt se nedemontuje.
- zpětná montáž se provede v opačném pořadí.

b) Kontrola elektrických spojů a mechanického provedení

Provede se kontrola šroubových a násuvných spojů, jejich případné dotažení či oprava. Vizualně se zkontroluje, zda nedošlo k uvolnění mechanických dílů či narušení bezpečných vzdušných vzdáleností a povrchových cest.

Případné závady musí být před dalším používáním odstraněny.

c) Měření izolačního odporu

Stejnoseměrným napětím o hodnotě 500V se změří izolační odpor. Jeho hodnota musí být v souladu s ustanovením ČSN EN 60 974 – 1, čl. 6.1.2.

Upozornění: Pro údržbu a opravy používejte zásadně originální díly TARA. V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na specializované servisní pracoviště nebo přímo na výrobce.

Likvidace

Zdroj neobsahuje žádné zvláštní ani nebezpečné odpady. Proto je možné po ukončení jeho životnosti kovové a plastové díly využít k recyklování, případný další odpad likvidovat skládkováním.

